

驱动器组装指导书	产品名称	产品型号	版本	页数	制订时间
	哪吒	NEZHA5050	V1	1/2	2021-12-24

一、所需原料清单

名称	型号	数量
组合螺钉	M3*25	4
组合螺钉	M3*10	24
塑料垫片	M3*1 (1mm)	4
绝缘布	170x92mm	1
铝板	L型	1

二、安装



图一

1. L型铝板平放在桌子上，将170x92mm的导热绝缘布放置在铝板上方，绝缘布距离左侧的固定螺钉0.5mm，绝缘布距离铝板前沿0.5mm，绝缘布要平整且不能超出铝板；
2. 将功率板放置在铝板上，与四个固定螺钉的孔位对齐，并用M3X25的组合螺钉完全紧固功率板，将铝板架起来；
3. 用镊子在MOS管安装孔的中心，对绝缘布扎一个小孔，然后使用M3X10的组合螺钉紧固MOS管；
4. 紧固所有的MOS管之后，将铝板翻个面，用镊子将MOS管安装孔内的绝缘布碎屑取出；
5. 铝板翻正，取出固定螺钉，将控制板插接在功率板上，注意先对准六排插针孔；
6. 使用M3X25的组合螺钉和M3X1的塑料垫片，紧固控制板和功率板；

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	

驱动器组装指导书	产品名称	产品型号	版本	页数	制订时间
	哪吒	NEZHA5050	V1	2/2	2021-12-24

产品包装时，所需要的接插件



编制		审核		批准	
日期		日期		日期	