

驱动器安装指导书	产品名称	产品型号	版本	页数	制订时间
	低压伺服驱动器	HBIRD	V5	1	2025-11-1


1. 刷三防漆（对此有要求的产品，进行此操作）

给两块板子刷三防，高度在 2mm 以下的元件可以刷，MOS 管不能刷，各个插针不能刷，插座只刷焊盘 不刷壳体；

2. 放导热片



- 将控制板和功率板上下插接在一起，要插接到位；
- 把 25*25*1mm 的导热片上的保护膜撕掉一边，导热片贴在六只 MOS 管上，要全部覆盖 MOS 管本体，再撕掉导热片的另外一层保护膜；
- 导热片贴到散热板上，四个安装孔对齐；
- 使用 M3*8 不锈钢组合螺钉 加一个 1mm 厚的塑料片 紧固驱动板；

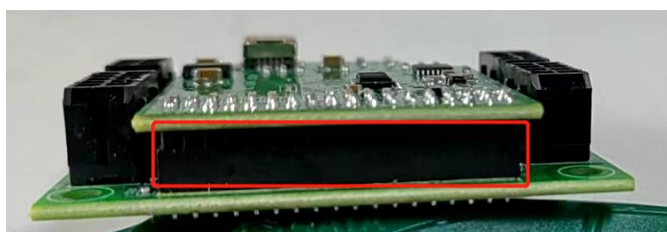

4. 点黑色 704 胶

上下板之间的连接端子（红色方框的地方）整体 使用黑色 704 进行点胶，要求胶体不能溢出线路板的边沿；

5. 贴标签

将 52*22 产品标签贴在散热板背面中心位置，注意方向（正视产品型号时，能看到 USB 口）；

6. 装盒

辅料型号	数量
小 5557-2*5P	1
小 5557-2*4P	2
小 5557-2*3P	1
接插件(5556 孔散片)(插针孔式)	32



- 将上述辅料装入自封袋中，驱动器加合格证放入自封袋中，然后都放入 100*60*35 的白盒内；
- 在白盒的右上角贴好产品外标，横平竖直；

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	