

组装 指导书	产品名称	产品型号	版本	页数	制订时间
	放电模块	EEL-5010-N	V1.0	1/3	20220913

安装前检查:


- 1、确保散热底板的外观良好。



2、散热片组装:

- 1、组装风扇

如图所示:

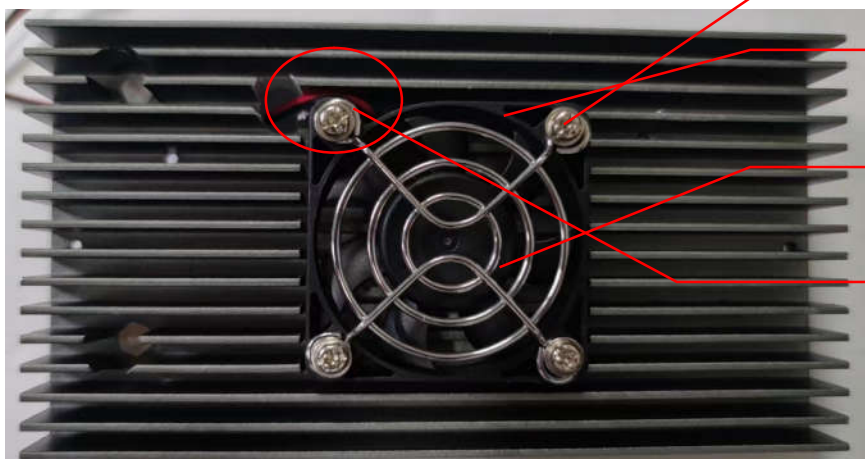

M3*22 组合螺钉 * 4


50mm*50mm 12V 1w
风扇 (带插头) 1 台

45mm*45mm 风扇罩
一个

注意风扇引线不要被
挤压

- 2、组装放电电阻

如图所示:

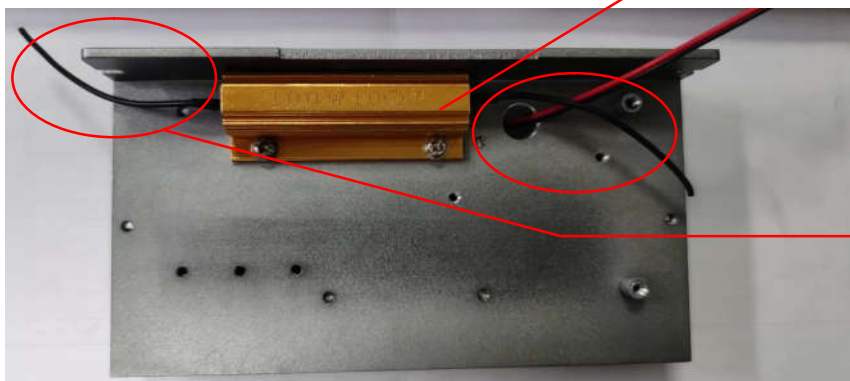

M3*8 组合螺钉 * 2


此处焊接高温线缆, 线
缆长度 5cm

编制	徐永荣	审核		批准	
日期	20220914	日期		日期	

组装 指导书	产品名称	产品型号	版本	页数	制订时间
	放电模块	EEL-5010-N	V1.0	2/3	20220913

3、组装电路板：

1、组装电路板

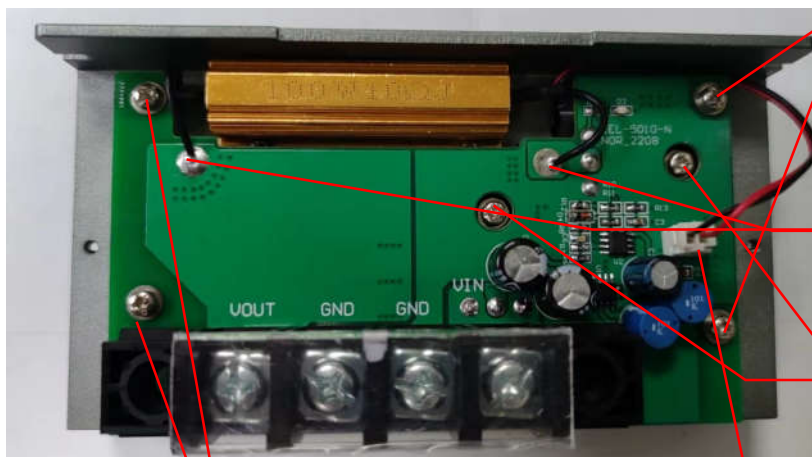

M3*8 的组合螺钉, 并且需要在下面垫一个 M3*1mm 的垫片

将放电电阻的两端引线焊接到此处

下面垫 TO-220 的绝缘垫片, 并且涂上导热硅脂, 使用 M3*10 的组合螺钉固定

采用 M3*14 的组合螺钉固定, 下面垫 M3*7 的尼龙柱

风扇引线插入插座

3、所需辅料：

项目	数量
M3*22 组合螺钉	4
50mm*50mm 12V 1W 风扇 (带插头)	1
45mm*45mm 风扇罩	1
M3*8 组合螺钉	4
高温线缆	10cm
M3*1mm 的垫片	1
TO-220 的绝缘垫片	2
导热硅脂	若干
M3*14 组合螺钉	2
M3*10	1
10 欧 100W 功率电阻	1

编制	徐永荣	审核		批准	
日期	20220914	日期		日期	