驱动器安装指导书	产品名称	产品型号	版本	页数	制订时间
	步进驱动器	SD266B-M052		1/2	2019.06.19

安装设备及工具：

1. 步进驱动器 1 块；
2. SD266B 金属散热片 1 个；
3. 5mm 塑料柱 3 个，M3*12 螺丝 5 个（带垫片），灰色绝缘垫若干；
4. 刻度尺，刀片，十字螺丝刀，镊子等工具；

PARROT_H 安装步骤：

第一步：准备工作

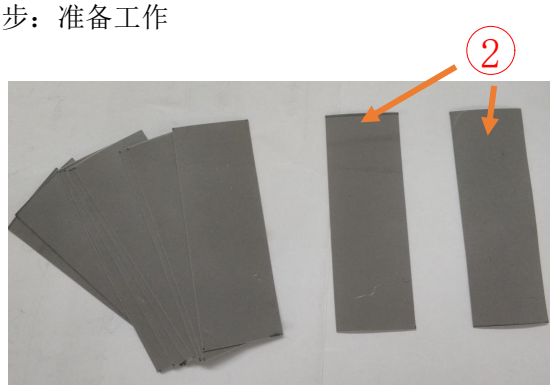

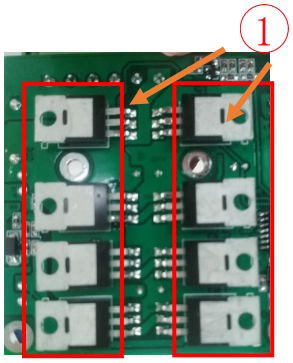

1. 将绝缘垫裁剪成 60mm*21mm 每个板子需要 2 个；
2. 两张绝缘垫的位置，分别应对准两排 MOS 管，上下左右各留出 3 毫米余量；

第二步：开始安装

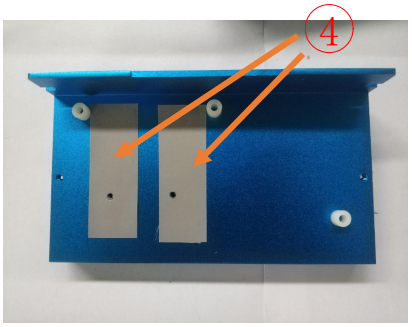

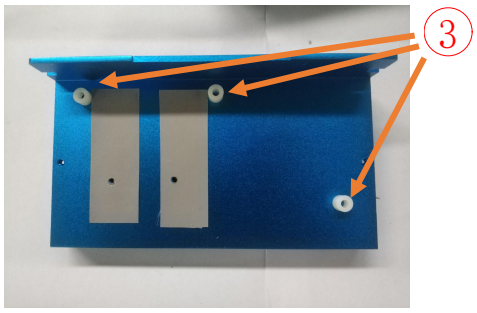

3. 将绝缘垫放在 MOS 管对应位置（先用电路板对应好）用工具进行打洞。（打洞前注意绝缘垫位置）
4. 将图中三个螺丝孔分别放上三个 5mm 塑料柱。

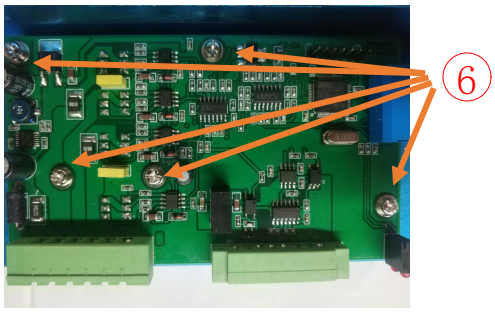

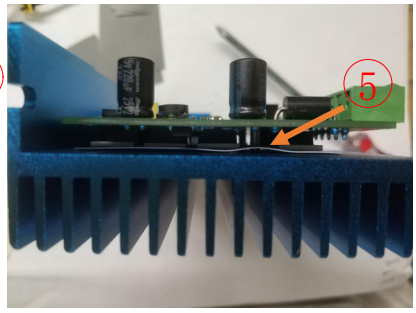

5. 将电路板轻轻放在准备好的散热外壳上（注意绝缘垫和塑料柱不要移动位置），拧上螺丝（拧两圈固定即可）。
6. 此时绝缘垫可能会起皱或移位，用镊子调整绝缘垫到正确的位置，并使其平整；
7. 拧紧螺丝。

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	

驱动器安装指导书	产品名称	产品型号	版本	页数	制订时间
	步进驱动器	SD266B-M052		2/2	2019.06.19

第三步：检查

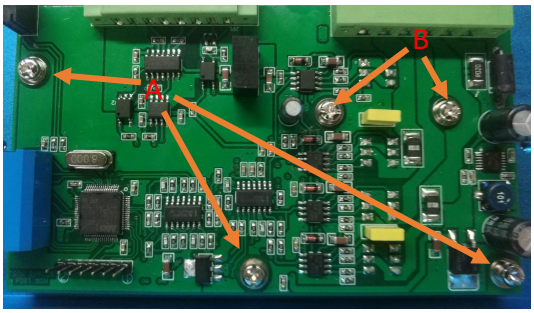

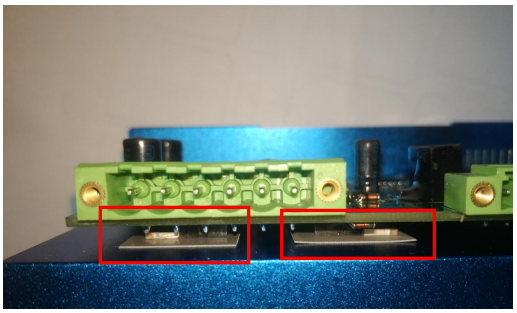

8. 此时左图中 A 三个位置下有塑料柱，B 两个位置无塑料柱，绝缘垫平整并完整覆盖 MOS 管，塑料柱没有压在绝缘垫上，螺丝拧紧。

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	