



# 验证报告

## VERIFICATION REPORT

**验证企业:** 北京大华三鑫科技发展有限公司  
**验证地址:** 北京市房山区窦店镇芦村一区5号厂区内三号  
**验证对象:** EGT-100D-DHSX02保温箱夏季验证  
**温控信息:** 2.0℃~8.0℃  
**验证性质:** 定期验证  
**验证环境:** 高温  
**验证类别:** 静态模拟性能验证  
**验证项目:** 高温或低温等极端外部环境条件下的保温效果评估  
开箱作业对箱内温度分布及变化的影响  
蓄冷剂配备使用的条件测试  
运输最长时限验证  
箱内温度分布特性的测试与分析  
温度自动监测设备放置位置确认

**验证实施日期:**

### 验证标准和技术要求:

依照《药品经营质量管理规范》(GSP)及附录五《验证管理》、《GBT34399-2017医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范的要求》、《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》。

### 适用范围:

医药产品储存运输过程中涉及的温控仓库、温控车辆、冷藏箱、保温箱、冰柜及温度监测系统的性能确认等活动。  
保藏机构的仪器设备应保证资源的质量和安全性, 根据需要定期维护和更换。关键仪器设备应定期进行验证、检定或校准。保藏机构的存储设备应有明确的监控措施或监控设备。

**签发:**

**签发日期:**

北京世福宝科技有限公司

Beijing SEVOBO Technology Co., Ltd



公司地址: 北京市通州区马驹桥联东U谷西区11B

公司电话: 13021079718, 18610356318

系统名称及版本号: 世福宝GSP/GMP冷链物流温控验证实时云系统 V1.0

公司网址: <http://www.sevobo.com>

本报告本由北京世福宝科技有限公司出具, 不得涂改、转让。北京世福宝科技有限公司拥有最终解释权。  
获报告组织必须定期接受监督审核并经审核合格方可保持报告有效。

# 目录

1 参与人员及培训记录.....	3
1.1 验证报告的起草、审核与批准.....	3
1.2 验证参与人员.....	3
1.3 培训记录.....	3
2 验证目的.....	5
3 验证依据.....	6
4 本次验证所用主要测量设备.....	6
4.1 验证设备标准.....	6
4.2 验证设备描述.....	6
4.3 验证设备清单.....	6
5 验证对象.....	7
5.1 对象说明.....	7
5.2 验证项目.....	7
5.3 布点依据.....	7
5.4 测点布置.....	8
5.4.1 布点示意图.....	8
5.4.2 布点位置详表.....	8
5.4.3 现场照片.....	8
5.4.4 蓄冷剂.....	11
6 验证前准备及检查.....	12
6.1 验证对象准备工作.....	12
6.2 验证前项目实施准备工作.....	12
7 验证项目实施.....	12
7.1 温度分布特性测试.....	12
7.2 蓄冷剂配备使用条件测试.....	13
7.3 温度自动监测设备安装位置确认.....	13

7.4 开箱作业对箱内温度变化及影响.....	14
7.5 本地区的高温或低温等极端外部环境条件下保温效果评估.....	15
7.6 运输最长时限测试.....	16
8 验证结论.....	16
9 附件.....	17
10 报告确认.....	17

## 1 参与人员及培训记录

### 1.1 验证报告的起草、审核与批准

职责	姓名	职务	企业	签名
起草	王飞	实施专员	北京世福宝科技有限公司	
校对	李代万	项目组长	北京世福宝科技有限公司	
审核	代传峰	质管部经理	北京大华三鑫科技发展有限公司	
批准	徐伟	质量负责人	北京大华三鑫科技发展有限公司	

### 1.2 验证参与人员

职责	姓名	职务	企业	签名
组长	李代万	项目组长	北京世福宝科技有限公司	
组长	徐伟	质量负责人	北京大华三鑫科技发展有限公司	
组员	王飞	实施专员	北京世福宝科技有限公司	
组员	周雪涛	养护员	北京大华三鑫科技发展有限公司	

### 1.3 培训记录



图：培训照片

验证培训记录表			
培训项目	北京大华三鑫科技发展有限公司 保温箱、冷藏库、冷藏车、冰柜、监测系统极热天气环境验证方案实施培训	培训地点	北京市房山区 窦店镇芦村 -区2号
培训内容	1.验证目的, 2.方案制定依据, 3.验证方式4.验证类型5.验证测试实施时间安排6.验证组织机构及职责7.验证测试判断标准8.验证对象描述9.用于验证的设备10.验证采集点11.验证测试实施标准12.验证测试时间控制13.验证测试项目 14.验证操作规程 15.验证过程中异常情况的处理 16.验证过程中的偏差处理 17.验证结论 18.风险防范及预防措施 19.再验证周期		
培训人	李斌	培训时间	2025.1.13
参加培训人员签名	于洋 周学涛 李保振		

图：培训记录表

## 2 验证目的

- 1、确定保温箱的运行参数及性能，验证保温箱在实际工况中是否满足冷链药品储存温度要求。
- 2、获得明确的保温箱在实际工况运行中温度分布特性，验证保温箱是否满足冷链药品储存温度要求。
- 3、发现可能存在的保温箱设施设备运行或使用不符合要求的状况、系统参数设定的不合理情况等偏差并进行调整和纠正，使相关设施设备及系统的运行状况符合冷链药品储存规定的要求。

4、验证测试开箱作业对保温箱内温度变化的影响，提供保温箱日常操作指导。

### 3 验证依据

- 1、《药品经营质量管理规范》及附录五《验证管理》。
- 2、《医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范 GB/T 34399-2017》。
- 3、前述《验证方案》。
- 4、验证测试判断标准：
  - (1) 温度自动监测系统测点终端与验证用温度记录仪的差值应在 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 以内(冷冻库差值应在 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 以内)；
  - (2) 测点终端安装数量及位置符合要求。

### 4 本次验证所用主要测量设备

#### 4.1 验证设备标准

1. 验证所使用的温度传感器应当经法定计量机构校准。
2. 验证所使用的温度传感器应当适用被验证设备的测量范围，测量范围在 $0^{\circ}\text{C}\sim 75^{\circ}\text{C}$ 之间，温度的最大允许误差为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ；测量范围在 $-30^{\circ}\text{C}\sim 0^{\circ}\text{C}$ 之间，温度的最大允许误差为 $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ 。
3. 设备的校准证书复印件应当作为验证报告的必要附件。

#### 4.2 验证设备描述

型号	品牌	测量范围	精度	分辨率	最小采集间隔
SVB-YZ-REC-02	世福宝	$-30^{\circ}\text{C}\sim 75^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ( $\geq 0^{\circ}\text{C}$ 时)； $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ( $< 0^{\circ}\text{C}$ 时)	$0.1^{\circ}\text{C}$	1分钟

#### 4.3 验证设备清单

型号	设备号	校准单位	校准证书	有效期	校准结果
SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80880258 03	济南市计量检定测试院	24001164 990	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80280128 03	济南市计量检定测试院	24001164 937	2025-12-04	合格

SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80280358 03	济南市计量检定测试院	24001164 960	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80280308 03	济南市计量检定测试院	24001164 955	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80280208 03	济南市计量检定测试院	24001164 945	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80280118 03	济南市计量检定测试院	24001164 936	2025-12-04	合格

## 5 验证对象

### 5.1 对象说明

编号	EGT-100D-DHSX02保温箱夏季验证
规格(mm)	652*568*525
容积(升)	100.0
验证状态	定期验证

### 5.2 验证项目

序号	验证项目
1	蓄冷剂配备使用的条件测试
2	箱内温度分布特性的测试与分析
3	温度自动监测设备放置位置确认
4	开箱作业对箱内温度分布及变化的影响
5	高温或低温等极端外部环境条件下的保温效果评估
6	运输最长时间验证

### 5.3 布点依据


- 1、冷藏箱或保温箱内至少放置5个温度记录仪，分别位于模拟药品的上、下、相邻两侧、几

何中心等位置（除几何中心外，温度记录仪应放置于各面中心位置）。

2、实际应用时放置温度记录仪的位置应放置测试记录仪。

## 5.4 测点布置

### 5.4.1 布点示意图

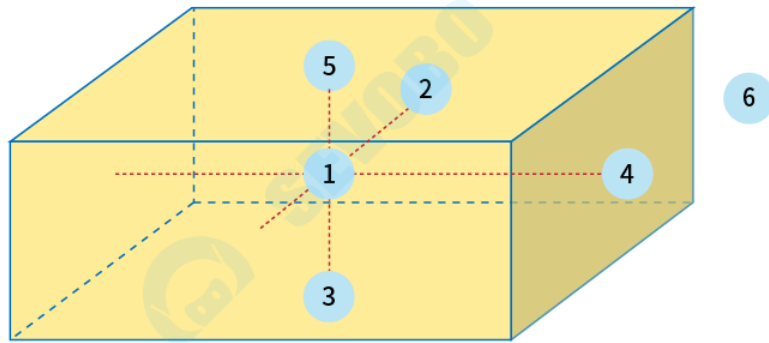

布点示意图

### 5.4.2 布点位置详表

名称	位置编码	类型	设备型号	设备编号
中心点	A01	中心点/监测位置	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408088025803
均匀布点2	A02	均匀布点	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408028012803
均匀布点3	A03	均匀布点	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408028035803
均匀布点4	A04	均匀布点	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408028030803
均匀布点5	A05	均匀布点	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408028020803
环境温度	A06	环境外温	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408028011803

### 5.4.3 现场照片



保温箱二外观



验证记录仪布点



开箱

#### 5.4.4 蓄冷剂

SEVOBO (SE3-B2000-0度)

品牌	SEVOBO
型号	SE3-B2000-0度
规格(mm)	
材质	聚乙烯
预冷条件	2℃~8℃冷藏

释冷条件	2℃~8℃
数量	7
使用方法	前后左右各1块；上面2块；底部1块

## 6 验证前准备及检查

### 6.1 验证对象准备工作


序号	检查项目	要求	结果
1	保温箱箱体的状况	箱体清洁、完好，无破损	合格
2	保温箱使用前要求	放置于验证温度范围内冷库进行预冷	合格
3	冰排配备情况	冰排齐全、完好，没有破损、泄漏情况	合格
4	蓄冷剂使用前要求	A. 将要使用的蓄冷剂按照操作规范放入指定环境下冷冻足够时长； B. 蓄冷剂在装箱前按照操作规范放入指定环境下释冷释冷时间根据季节变化略做延长和缩短	合格
5	保温箱箱盖	开、关灵活，密封	合格
6	保温箱隔热板情况	隔热板完好、无破损	合格
7	温度外显情况	设备探头、导线等完好，显示正常	合格

### 6.2 验证前项目实施准备工作

序号	操作内容	操作标准	结果
1	保温箱操作说明书	有，与设备相符	合格
2	保温箱合格证	有，与设备相符	合格

## 7 验证项目实施

### 7.1 温度分布特性测试

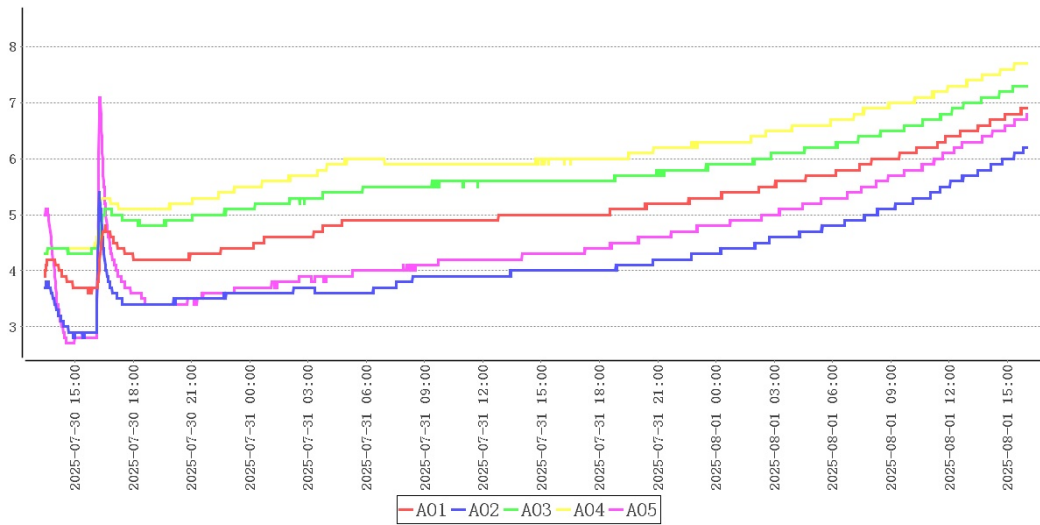


点位类型	测点	最大值	最小值	平均值
中心点/监测位置	A01	5.3	3.6	4.7
均匀布点	A02	5.4	2.8	3.8
	A03	5.9	4.3	5.3
	A04	6.3	4.3	5.7
	A05	7.1	2.7	4.0
环境外温	A06	41.7	23.2	29.5

本次验证共持续50小时32分钟，在环境温度处于23.2℃~41.7℃情况下，保温箱各测点温度在2.7℃ (A05)~7.1℃ (A05)之间，未超出温控范围2.0℃~8.0℃。

### 7.2 蓄冷剂配备使用条件测试

型号	SE3-B2000-0度
厂家品牌	SEVOBO
数量	7
使用方法	前后左右各1块；上面2块；底部1块
预冷条件	2℃~8℃冷藏
预冷起止时间	2025-07-29 10:30:00~2025-07-30 10:30:00
释冷条件	2℃~8℃
释冷起止时间	2025-07-30 10:30:00~2025-07-30 11:00:00
结论	预冷24小时，释冷30分钟，可正常使用


### 7.3 温度自动监测设备安装位置确认

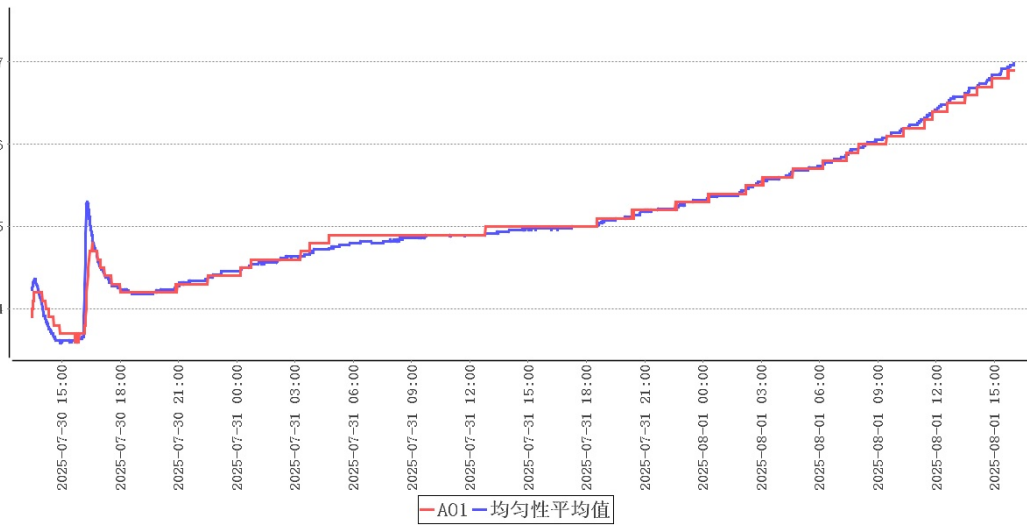

测点	最高温	最低温	平均温
A01	5.3	3.6	4.7
均匀性平均值	7.1	2.7	4.7

综合上述分析，当前温度高点为A04位置，建议将监测位置从A01移动到A04点位

#### 7.4 开箱作业对箱内温度变化及影响

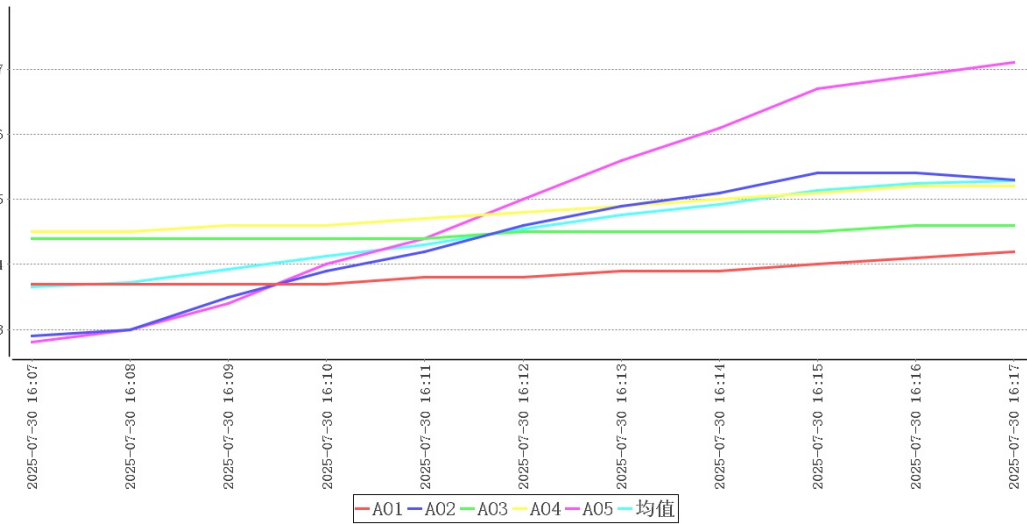

时间	A01	A02	A03	A04	A05	A06 (外温)	备注
2025-07-30 16:07:00	3.7	2.9	4.4	4.5	2.8	37.2	开箱
2025-07-30 16:08:00	3.7	3.0	4.4	4.5	3.0	37.2	


2025-07-30 16:09:00	3.7	3.5	4.4	4.6	3.4	37.0	
2025-07-30 16:10:00	3.7	3.9	4.4	4.6	4.0	36.7	
2025-07-30 16:11:00	3.8	4.2	4.4	4.7	4.4	36.3	
2025-07-30 16:12:00	3.8	4.6	4.5	4.8	5.0	36.3	
2025-07-30 16:13:00	3.9	4.9	4.5	4.9	5.6	36.7	
2025-07-30 16:14:00	3.9	5.1	4.5	5.0	6.1	36.8	
2025-07-30 16:15:00	4.0	5.4	4.5	5.1	6.7	37.0	
2025-07-30 16:16:00	4.1	5.4	4.6	5.2	6.9	37.0	
2025-07-30 16:17:00	4.2	5.3	4.6	5.2	7.1	37.1	关箱

本次开箱验证共持续10分钟，在环境温度处于36.3℃~37.2℃情况下，保温箱各测点温度在2.8℃(A05)~7.1℃(A05)之间，未超出温控范围2.0℃~8.0℃。因此建议每次开箱作业时间不超过10分钟。

## 7.5 本地区的高温或低温等极端外部环境条件下保温效果评估

验证期间，验证对象所处的外部环境温度描述如下：

环境温度最大值	41.7℃
环境温度最小值	23.2℃
采集次数	3032次
平均值	29.5℃

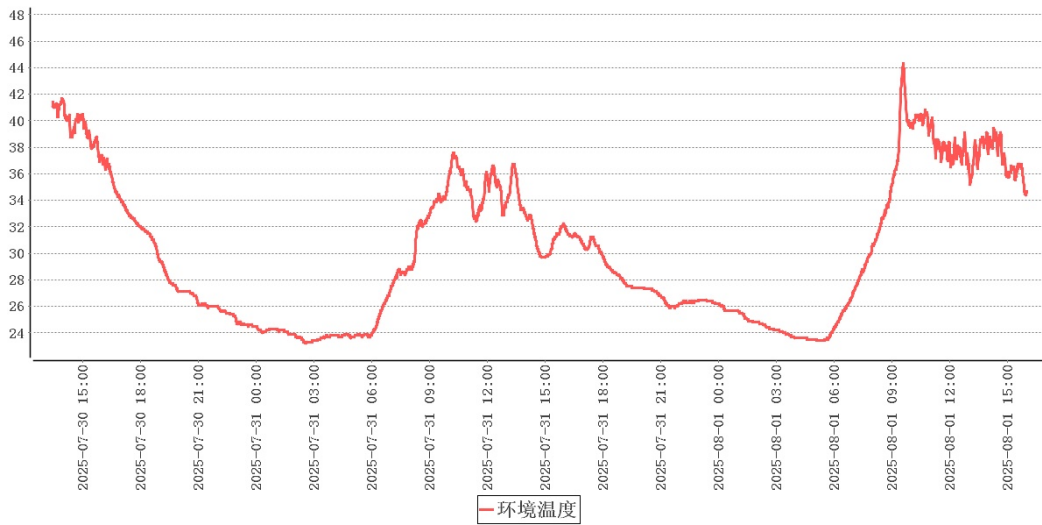

本次验证实施期间箱外温度 $23.2^{\circ}\text{C}\sim 41.7^{\circ}\text{C}$ ，各项验证结论可视为极热验证。建议在本地区的低温环境下再次实施极寒验证。

### 7.6 运输最长时限测试

箱外温度	$23.2^{\circ}\text{C}\sim 41.7^{\circ}\text{C}$
验证开始时间	2025-07-30 13:28
验证结束时间	2025-08-01 16:00
最高温度	$7.1^{\circ}\text{C}$ （均匀布点5）
最低温度	$2.7^{\circ}\text{C}$ （均匀布点5）

本次验证实施期间箱外温度处于 $23.2^{\circ}\text{C}\sim 41.7^{\circ}\text{C}$ 情况下，共进行50小时32分钟，温度能够保持在 $2.0^{\circ}\text{C}\sim 8.0^{\circ}\text{C}$ 之间，测试结果表明满足保温箱运输过程最长时限24小时要求。

## 8 验证结论

序号	项目名称	结论
1	运输最长时限验证	本次验证实施期间箱外温度处于 $23.2^{\circ}\text{C}\sim 41.7^{\circ}\text{C}$ 情况下，共进行50小时32分钟，温度能够保持在 $2.0^{\circ}\text{C}\sim 8.0^{\circ}\text{C}$ 之间，测试结果表明满足保温箱运输过程最长时限24小时要求。
2	高温或低温等极端外部环境条件下的保温效果评估	本次验证实施期间箱外温度 $23.2^{\circ}\text{C}\sim 41.7^{\circ}\text{C}$ ，各项验证结论可视为极热验证。建议在本地区的低温环境下再次实施极寒验证。
3	温度自动监测设备放置位置确认	综合上述分析，当前温度高点为A04位置，建议将监测位置从A01移动到A04点位

4	箱内温度分布特性的测试与分析	本次验证共持续50小时32分钟，在环境温度处于23.2℃~41.7℃情况下，保温箱各测点温度在2.7℃(A05)~7.1℃(A05)之间，未超出温控范围2.0℃~8.0℃。
5	开箱作业对箱内温度分布及变化的影响	本次开箱验证共持续10分钟，在环境温度处于36.3℃~37.2℃情况下，保温箱各测点温度在2.8℃(A05)~7.1℃(A05)之间，未超出温控范围2.0℃~8.0℃。因此建议每次开箱作业时间不超过10分钟。

## 9 附件

1. 详见验证数据汇总
2. 详见验证设备的校准证书（法定计量单位出具）复印件

## 10 报告确认

经验证小组审批，各项确认结果均符合标准要求，批准投入使用，特此声明。

确认项目名称：EGT-100D-DHSX02保温箱夏季验证高温静态模拟性能验证

负责人 \_\_\_\_\_

# 合格证

CERTIFICATE

**使用单位:** 北京大华三鑫科技发展有限公司

**验证对象:** EGT-100D-DHSX02保温箱夏季验证

**验证日期:** 2025年08月05日

**验证结果:** 合格

**验证类型:** 定期验证

**北京世福宝科技有限公司**

公司网址: <http://www.sevobo.com>

Beijing SEVOBO Technology Co., Ltd

公司地址: 北京市通州区马驹桥联东U谷西区11B

